

RISIKOERMITTLUNG für die Betriebssicherheit von Steuerungen und Leitsystem in Wasserversorgungsanlagen

Legende:

Stand: 11.04.2018

RPZ Risikoprioritätszahl (AxBxE)

| | Aktueller Zustand | | | | | | | Optimierter-/ Verbesserter Zustand | | | | | | |
|------------|--|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|-----|---|---|--|---|----------------------------------|-----|--|
| RP- Nr. | Fehlerbeschreibung | Potenzielle Folgen des Fehlers | Fehlerursache | Auftretenswahr- scheinlichkeit [13] | π Kritikalität / Bedeutung [13] | m Entdeckung [13] 3=schwierig | RPZ | mögliche Massnahmen | getroffene Massnahmen | Auftretenswahr- scheinlichkeit [13] | | m Entdeckung [13] 3=schwierig | RPZ | |
| 1 | Stromausfall Leitwarte >30min | Leitsystem und lokale Steuerung fällt aus>kein Bedienen und Beobachten zum Wasserversorgungssystem | Ungenügende USV Versorgung, Akkus USV an Lebensende | 2 | 3 | 1 | 6 | Halbjährliche Prüfung der Akkukapazität durch Simulation Stromausfall Jähliche Prüfung der Akku- Lebensdauer | Tätigkeit in Wartungsplan aufgenommen, Durchführung ev. mit externer Unterstützung | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | Stromausfall Reservoir mit Löschklappe | Steuerung der Löschklappe funktioniert nicht im Brandfall | Ungenügende USV Versorgung, Akkus USV an Lebensende | 2 | 3 | 3 | 18 | - Halbjährliche Prüfung der Akkukapazität durch Simulation Stromausfall - Jährliche Prüfung der Akku- Lebensdauer | - Tätigkeit in Wartungsplan aufgenommen, Durchführung ev. mit externer Unterstützung | 2 | 2 | 3 | 12 | |
| 3 | Ausfall Datenverbindung zu Pumpwerk | Reservoir kann nicht mehr bewirtschaftet werden und läuft leer | Modem defekt | 2 | 3 | 2 | 12 | Notsteuerung installieren Manuelle Vorortsteuerung ermöglichen | Steuerungserweiterungen planen, ausführen und in Betrieb setzen, regelmässiger Test der Funktionalität | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Ausfall Pumpwerk | Reservoir kann nicht mehr bewirtschaftet werden und läuft leer | Pumpen- oder Steuerungsdefekt, Stromausfall 400V Netz | 2 | 3 | 1 | 6 | Notstromeinspeisung ermöglichen und regelmässig testen Ersatzteile für Pumpen(n) und Steuerung an Lager legen | - Steuerungserweiterungen planen, ausführen und inbetriebsetzen, regelmässgier Test der Notstromeinspeisung durch mobilen Generator | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Löschklappe klemmt | Löschklappe öffnet im Brandfall nicht | keine regelmässige Bewegung | 3 | 3 | 3 | 27 | - Regelmässiges Öffnen und Schliessen der Klappe | - Regelmässiges Öffnen und Schliessen der Klappe im Wartungsplan hinterlegen und durchführen | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 6 | Hackerangriff vom Internet | Unkontrollierte Eingriffe ins System, Leitsystem wird lahmgelegt | Fernwirk- und Leitsystem ist ungenügend gegen aussen geschützt | 1 | 3 | 3 | 9 | | | | | | | |
| 7 | SPS CPU defekt | Bauwerksteuerung funktioniert nicht mehr, keine Niveauanzeigen, Pumpen- und Klappensteuerung | Hardwaredefekt Wassereinbruch, Brand | 2 | 3 | 3 | 18 | | | | | | | |
| 8 | Internetausfall in Leitwarte | Keine Verbindung zu Aussenbauwerken Kein Fernzugriff für Wasserwart und Systemlieferant | Internetprovider (Swisscom) hat Systemprobleme Leitungsunterbruch z.B. durch Bagger | 2 | 2 | 3 | 12 | | | | | | | |
| 9 | Hardwareausfall Leitrechner | Leitsystem nicht mehr verfügbar, keine Kontrolle, Steuerung und Bewirtschaftung | Hardwaredefekt Wassereinbruch, Brand | 1 | 3 | 3 | 9 | | | | | | | |

Muster einer Risikoanalyse nach FMEA



| | Aktueller Zustand | | | | | | | Optimierter-/ Verbesserter Zustand | | | | | | |
|------------|--|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|-----|--|
| RP- Nr. | Fehlerbeschreibung | Potenzielle Folgen des Fehlers | Fehlerursache | Auftretenswahr- scheinlichkeit [13] | π Kritikalität / Bedeutung [13] | m Entdeckung [13] 3=schwierig | RPZ | mögliche Massnahmen | getroffene Massnahmen | Auftretenswahr- scheinlichkeit [13] | π Kritikalität / Bedeutung [13] | m Entdeckung [13] 3=schwierig | RPZ | |
| | Messwertausfall Kammerniveau | Falsche oder keine Bewirtschaftung, Fehlverhalten des Systems | Sensor defekt, Kabelbruch, Sensor verkalkt | 3 | 2 | 3 | 18 | | | | | | | |
| 11 | Computervirus auf MMI Rechner | Kompletausfall Bedienstelle/ Leitsystem | Einschleppung durch USB Stick Einschleusung über Internet (Webseiten oder E-Mail) | 1 | 3 | 2 | 6 | | | | | | | |
| 12 | Fernalarmierung funktioniert nicht | Keine kritischen Alame des Systems, Versorgungssicherheit gefährdet | Modem defekt oder Kommunikation gestört (Telefon-/Internetleitung) | 2 | 3 | 3 | 18 | | | | | | | |
| 13 | Wassereinbruch in Bauwerk | Überschwemmung, Ausfall von Steuerung und Sensorik | Leitungsbruch, Leck in Reservoir, Abfluss verstopft | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | | | |
| 14 | Unbefugter Zugriff auf Leitsystem | Unkontrollierte Eingriffe ins System, Leitsystem wird lahmgelegt | Keine personalisierten Benutzer, keine oder schlechte Passwörter, Passwort ist aufgeschrieben | 1 | 3 | 3 | 9 | | | | | | | |
| 15 | Einbruch in Bauwerk mit offenem Wasser | Verunreinigung des Frischwassers Sabotage generell | Keine Alarmeinrichtung, ungenügender Schutz gegen Einbruch | 1 | 3 | 3 | 9 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |